



Hoja Técnica

Transparente Imlar® Espejo

IW300

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Transparente de poliuretano de dos componentes que ofrece secado rápido, fácil uso, buen brillo y distinción de imagen. Esta transparente de poliuretano es un producto diseñado para complementar la oferta de productos de la línea Imlar®, se recomienda ser utilizada para reparaciones pequeñas, piezas completas o pinturas generales.



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos. Asimismo, es fundamental llevar a cabo la aplicación en un lugar ventilado.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE


Cubra el vehículo completamente para protegerlo de la brisa.
 Aplicar sobre una base color adecuadamente preparada.
 Permita que la base color seque totalmente antes de aplicar la transparente.
 Limpie la base color con trapo barniz Sontara® antes de aplicar transparente.
 Aumente el tiempo de secado de la base color cuando aplique varias manos de base color y/o en condiciones de temperaturas menores a 15 °C.



RELACIÓN DE MEZCLA

Combine los componentes en volumen y mezcle perfectamente:

Componente	Tipo	Volumen
IW300	Transparente Imlar® Espejo	5 partes
IW301	Catalizador Imlar®	1 parte

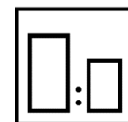

Aditivos

No recomendado

Tiempo de vida

3 horas @ 21° C, una vez catalizado

Viscosidad de aplicación

17 – 19 (Copa Zahn # 2, en segundos @20°C)

APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

Aplicar 2 a 3 manos medianas a húmedas con oreo entre manos de 5 a 10 minutos para tener una óptima nivelación y apariencia.

Sustratos recomendados

ChromaBase®

Bikapa Plus

Esmaltes Catalizados

Configuración de la pistola

Tipo de pistola	Boquilla	Presión
Por sifón:	1.2 a 1.4 mm	15 – 25 psi en la pistola
Por gravedad:	1.2 a 1.4 mm	25 – 35 psi en la pistola

Secado al aire

Oreo entre manos	5 – 10 minutos
Secado al polvo	10 – 15 minutos
Secado al tacto	30 – 45 minutos
Secado duro	3 horas
Para manejo de piezas o ensamble	24 horas
Para pulido	24 horas
Secado forzado	No se recomienda

Esfumado

Utilice Blender 7601S, la presión recomendada para la aplicación es de 10 – 15 psi. Esfume la última capa de transparente utilizando el remanente de la transparente que quedó en el vaso, diluya utilizando de 1 – 2 partes de blender (7601S) por 1 parte de transparente lista para aplicar. Después de que la mano final de transparente ha sido esfumada con la mezcla de blender y transparente, en seguida hay que diluir la mezcla y utilizar la misma pistola para terminar de fundir las orillas. Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar 222S más allá del área que se va a esfumar, al aplicar sobre paneles muy grandes.

Reparaciones


Imlar ® Espejo IW300 puede ser reparada 12 horas después de su aplicación. Si se recubre después de 24 horas, lije suavemente con una lija de grano 1200-1500.

Pulido

Tiempos óptimos:

Secado al aire: después de 24 horas.

Aplique una cantidad pequeña de pulimento al área que se lijó o que esté rayada. Mantenga el pulidor neumático a una velocidad variable entre 1200 – 1500 rpm. Remueva el exceso de pulimento con un trapo limpio y suave antes de aplicar el abrillantador. Utilice una borla de lana y un pulimento eficiente.

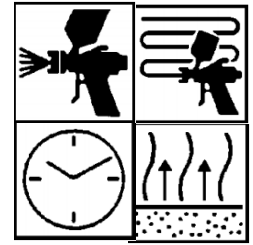

Lijado:

Utilice grano de 1500 en húmedo o más fino, o bien utilice una lija orbital DA con lija P1500 o más fino.

Recomendaciones para un pulido exitoso:

- No utilice pulimentos de uso medio a pesado.
- Utilice paños nuevos para asegurar que el transparente no se raye por partículas de polvo restantes de un paño viejo o reutilizado.
- No encere antes de 120 días después de haber pintado.

Abrillantado

Aplique una cantidad pequeña de pulimento al área que se lijó o que esté rayada. Mantenga el pulidor neumático a una velocidad variable entre 1200 – 1500 rpm. Utilice una borla de espuma y abrillantador efectivo. Mantenga el pulidor en movimiento todo el tiempo. Traslape cada pasada aproximadamente un 50%. Conforme el pulimento comience a secarse, deje de pulir. Limpie el exceso con un paño limpio y suave. Pula a mano con un trapo limpio y suave para un acabado final.

PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad	Especificación
Rendimiento teórico @1mils de EPS (m ² /L)	7.2
Sólidos en peso (%)	23 - 26
Espesor de película seca recomendado (mils)	1.8 – 2.2
Densidad (Kg/L)	0.9 – 1.0
COV (gramos/L)	<750

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con thinner T-99363 de Axalta.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

